

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данное руководство предназначено для общего ознакомления с конструкцией, устройством принципами работы, настройки, эксплуатацией и обслуживанием датчиков перепада давления.

Любые работы должны проводиться только квалифицированным специалистом. Перед проведением любых работ рекомендуется ознакомиться с настоящим руководством.

Датчики перепада давления (прессостаты) изготавливаются с различными диапазонами, но при этом конструктивно они одинаковы.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Датчики перепада давления (прессостаты, маностаты, дифманометры) с выходом типа «сухой контакт» предназначены для мониторинга и контроля разницы давления воздуха (перепада давления) и используются для автоматического включения или отключения оборудования при достижении заданного перепада давления: засорения фильтров, работы вентиляторов, определения наличия воздушного потока. При превышении или снижении установленного уровня перепада давления датчик замыкает или размыкает контакты, передавая управляющий сигнал в систему автоматизации.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Рабочие диапазоны:	От 20 до 5 000 Па
Максимальное давление:	5 000 Па
Температура эксплуатации:	-20...+85 °C
Температура среды:	-30...+85 °C
Параметры влажности:	RH < 90% (+25 °C)
Рабочая среда	Воздух
Габаритные размеры:	85x85x57 мм.
Кабельный ввод:	PG7 (D=2-7 мм)
Материал корпуса:	Пром. пластик
Материал мембраны:	Пром. силикон
Материал крышки:	Полистирол
Подключение к процессу:	Штуцер D=6 мм
Точность срабатывания:	±5...10% от ВПИ
Точность срабатывания (PRO)	±5% от ВПИ
Повторяемость:	±3% от ВПИ
Дифференциал (постоянный)	10% от ВПИ
Дифференциал (серия PRO):	10...100 Па
Сброс (отключение):	Автоматический
Регулировка уставки:	Рукоятка (поз. 7)
Регулировка дифференциала	Винт (поз. 13)
Защита механизма:	IP 65
Защита контактов:	IP 54
Срок эксплуатации	>1000000 циклов
Нагрузка контактов (230В):	SPDT 1.5 A (0.3 A)

4. ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЯ И РАБОТЫ

Принцип работы прессостата: основан на измерении разности давлений воздуха в канале «до» и «после» контролируемого устройства с использованием мембраны, расположенной в измерительной камере, комплекта контактных пластин, толкателей и пружин с различной жесткостью. Давление воздуха отклоняет мембрану, нагруженную пружиной, которая оказывает давление на шток (толкатель), воздействующий на контактную стрелку, и происходит переключение контактов.

При снижении разности давления на величину дифференциала мембрана из силикона под действием пружины толкателя опускается, и контактная группа размыкается, возвращаясь в исходное состояние.


Дифференциал для датчиков базовой версии установлен на заводе и его значение составляет примерно 10% от верхнего предела измерения, что способствует исчезновению такой проблемы как «дребезг» контактов. Дифференциал в зависимости от уставки может изменяться в пределах указанного выше значения в большую или меньшую сторону, что в целом не влияет на работу устройства.

Регулировка дифференциала: производится после выставления уставки срабатывания датчика путем поворота винта (поз. 13) по часовой стрелке (уменьшение) или против часовой стрелки (увеличение). Плавно поворачивайте винт не более чем на ½ оборота за 1 раз, после чего проводите тестирование. При достижении уставки значения дифференциала примерно 30Па необходимо уменьшить шаг поворота винта до ¼. Не рекомендуется устанавливать дифференциал ниже 10-20 Па в связи с большой вероятностью повреждения контактной пластины.

Монтаж: датчик перепада можно монтировать в/на воздуховоды либо на стены, рекомендуется вертикальная установка, положения установки, отличные от вертикального, влияют на смещение точки переключения на 10-20 Па: крышкой вверх – точка выше текущей уставки, крышкой вниз – точка ниже текущей уставки.

Подвод давления: трубки могут быть любой длины, но время отклика датчика при этом увеличивается при длине >2 метров. Датчик перепада давления должен устанавливаться выше точек присоединения (отбора). Для предотвращения конденсации трубки должны быть проложены так, чтобы обеспечить уклон от точек присоединения давления к датчику (без петель).




5. КОНСТРУКЦИЯ ДАТЧИКА

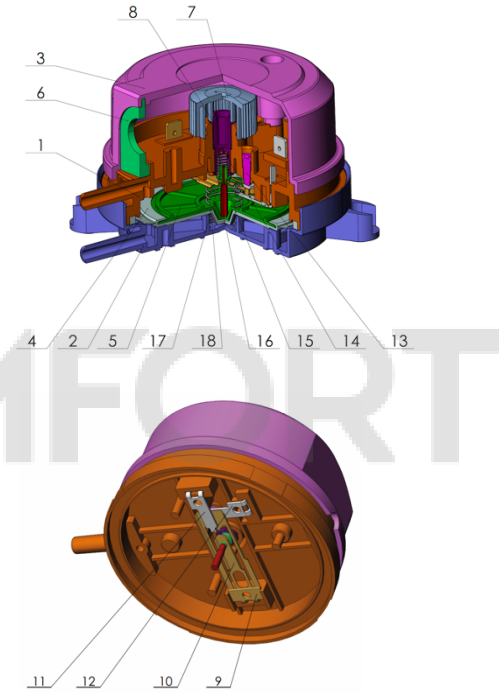

1. Монтажная плата
2. Основание датчика
3. Крышка датчика
4. Мембрана из силикона
5. Диск мембраны
6. Держатель гермоввода
7. Ручка настройки уставки
8. Регулировочный винт
9. Контактная пластина 3
10. Контактная стрелка
11. Контактная пластина 1
12. Контактная пластина 2
13. Винт настройки дифференциала
14. Пружина толкателя
15. Колпачок толкателя (оси)
16. Толкатель (ось)
17. Втулка оси
18. Пружина мембраны

Внимание: в случае удара или падения датчика перепада давления пружина, расположенная на контактной стрелке, может соскочить и датчик перестанет работать. Это не гарантийный случай

6. ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТЫ

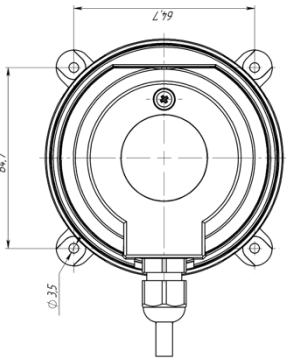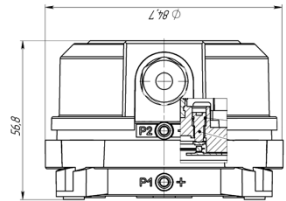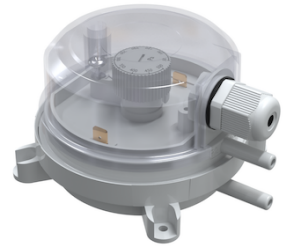

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты персонала от поражения электрическим током датчики перепада давления относятся к классу II по ГОСТ Р 58698.

При монтаже, подключении и обслуживании датчиков следует соблюдать требования Правил эксплуатации электроустановок «потребителей», «Правил охраны труда» и прочих нормативных документов, регламентирующих работы по установке и подключению оборудования для систем вентиляции и кондиционирования.

Любые работы следует производить только при отсутствии напряжения.

8. МОНТАЖ, ПОДКЛЮЧЕНИЕ


Монтаж, подключение и настройку датчиков перепада давления следует выполнять с соблюдением мер безопасности (раздел 7).

Параметры окружающей среды: температура, давление и влажность должны соответствовать техническим характеристикам и особенностям датчиков, стойкости материалов к наружным условиям и условиям измеряемой среды. При монтаже и эксплуатации датчики не должны подвергаться резкому нагреву, охлаждению, падению или механическим ударам.

Подготовку датчиков к монтажу следует выполнять в следующей последовательности:

1. Проверить комплектность и внешний вид.
2. Проверить работу датчика с помощью тестера.
3. Подготовить место для установки.
4. Установить датчик на поверхность.
5. Установить фланцы, подключить трубку.
6. Завести кабель через кабельный ввод.
7. Присоединить провода согласно схеме.
8. Отрегулировать уставку и дифференциал.
9. Закрепить крышку, зафиксировать винтом.
10. Проверить работу датчика на установке.

Рекомендуется использовать кабель сечением жилы от 0,25 до 1,5 мм².

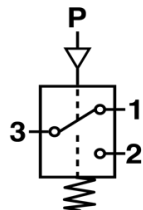

Подключение датчика выполняется согласно схеме, изображенной на рисунке. Провод к контактам датчика присоединяется с помощью специальных разъемов, входящих в комплект.


9. УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Установка (монтаж) датчика перепада давления производится в непосредственной близости от контролируемого элемента вентиляционной системы с помощью четырех монтажных проушин. Монтаж корпуса датчика должен осуществляться на воздуховоде так, чтобы кабельный ввод и штуцеры были направлены к земле, в противном случае (при установке датчика перепада давления на горизонтальную поверхность) обязательно будет необходимо компенсировать величину уставки и проверить работу датчика, так как в этом случае сила тяжести будет по-иному воздействовать на датчик. Рекомендуется использовать монтажный уголок (кронштейн) RGP-MP.

Просверлите отверстия диаметром 6...7 мм в воздуховоде (корпусе ВУ), установите и закрепите штуцеры для отбора давления выше, чем датчик. Соедините штуцеры с помощью трубки из ПВХ со штуцерами для отбора давления согласно одной из типовых схем.

Заведите контрольный кабель в датчик через кабельный ввод, подключите провода к датчику с помощью изолированных разъемов. Установите значение требуемого перепада давления с помощью рукоятки и величину дифференциала датчика при помощи отвертки.

Включите вентиляционную установку или иным способом задайте необходимое давление и проверьте работу датчика с помощью тестера. Закройте крышку и закрутите винт.

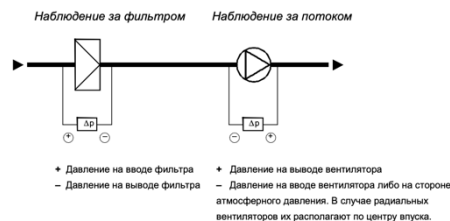

Техническое обслуживание датчиков состоит из периодического технического осмотра не реже одного раза в год и включает в себя: внешний осмотр, очистку датчика, продувку трубок и штуцеров от пыли; проверку крепления датчика к поверхности; герметичности ввода кабеля и его крепления; проверку и очистку контактов и разъемов, проверку сопротивления изоляции кабеля; точность срабатывания и дифференциал. Обнаруженные при техническом обслуживании недостатки следует незамедлительно устранить.

10. МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, КОМПЛЕКТНОСТЬ

На каждом датчике нанесена маркировка:

- артикул и наименование,
- базовые технические характеристики,
- температурный диапазон эксплуатации.

На упаковке датчика расположена наклейка:

- артикул и наименование датчика,
- технические характеристики,
- QR-код на странице на сайте, штрих-код,
- товарный знак и адрес изготовителя,
- прочая информация.

Датчики перепада давления упаковываются в коробки 100x100x100 или 105x105x105 мм.

Комплектность датчика перепада давления:

- датчик перепада давления,
- трубка из ПВХ 1 метр = 1 шт.,
- трубка из ПВХ 1 метр = 2 шт. (серия PRO),
- изолированные наконечники = 3 шт.,
- монтажные фланцы = 2 шт.,
- саморезы для крепления = 4 шт.

11. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Датчики транспортируются любыми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте.

Условия перевозки в упаковке предприятия изготовителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69. Датчики должны храниться в сухих закрытых помещениях, согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных к материалам датчиков паров и/или газов.

Утилизация датчиков должна производиться в соответствии с установленным на предприятии порядком, законами РФ №96-ФЗ, №2060–1, №89-ФЗ, №52-ФЗ и другими нормами. Указания по утилизации можно получить у представителя органов местной власти.

12. ГАРАНТИЯ И СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы датчиков при условии соблюдения диапазонов хранения, эксплуатации и обслуживания составляет не менее 5 лет. ООО «Завод РГП» гарантирует, что датчики перепада давления будут соответствовать заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий, хранения, монтажа, транспортировки и эксплуатации. Гарантийный срок на базовую версию составляет 12 месяцев со дня продажи, на серию PRO 24 месяца со дня продажи. Отсутствие фабричной упаковки, ударные воздействия на датчик могут привести к отказу в гарантии.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДАТЧИКИ ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ (ПРЕССОСТАТЫ)

СЕРИЯ DPS

РГП

190020, г. Санкт-Петербург
наб. Обводного канала д. 223–225, лит. С.
www.rgp-tech.ru
sales@rgp-tech.ru

ТУ 26.51.52-001-ОКПО-2025

Согласно Постановлению Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации". (в ред. от 12.06.2024 N 792, от 17.08.2024 N 1113) датчики для систем ОВК не подлежат обязательной сертификации или обязательному декларированию соответствия.

Датчики перепада давления серии «DPS» изготовлены, упакованы и протестированы в соответствии с ТУ 26.51.52-001-ОКПО-2025 и признаны пригодными к эксплуатации.

Дата продажи:

Штамп продавца:

Данная инструкция по эксплуатации заполняется организацией, осуществляющей продажу, монтаж или эксплуатацию датчика перепада давления.