

10. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

По способу защиты персонала от поражения электрическим током преобразователи температуры относятся к классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75. При монтаже, подключении и проверке преобразователей следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, ПУЭ и Правил охраны труда.

Любые виды работ по монтажу, подключению, обслуживанию датчиков температуры следует производить только при отключенных от напряжения контрольно измерительных приборах и обязательно заземлении.

11. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Монтаж и подключение преобразователей температуры следует выполнять с соблюдением мер безопасности (раздел 10).

Параметры окружающей среды: температура, давление и влажность должны соответствовать техническим характеристикам датчиков и стойкости материала к условиям измеряемой среды. При монтаже и эксплуатации преобразователи температуры не должны подвергаться резкому нагреву, охлаждению и механическим ударам.

Подготовку датчиков к монтажу следует выполнять в следующей последовательности:

1. Перед вскрытием упаковки рекомендуется проверить комплектность. Извлечь датчик из упаковки, проверить отсутствие повреждений.

2. Проверить целостность измерительной цепи и показания датчика при комнатной температуре.

3. Подготовить место для установки согласно требованиям нормативных документов.

4. Установить датчик температуры.

5. Выполнить подключение соединительных проводов к клеммной колодке датчика.

6. Для подключения рекомендуется использовать двухжильный кабель сечением жилы от 0,75 мм² до 1,5 мм². При прокладке в местах с высоким электромагнитным излучением рекомендуется использовать кабель с экраном. Рекомендуемая дистанция между кабелем датчика и кабелем с напряжением 230 В составляет 15 см

Установка и монтаж датчиков температуры должны проводить только квалифицированным персоналом. В целях безопасности перед началом работ по монтажу, настройке или обслуживанию датчика необходимо отключить цепи питания. На работу и показания датчика температуры может влиять его установка вблизи оборудования, не соответствующего нормам электромагнитной совместимости (например, частотных преобразователей)

Для подключения ДТ к системам автоматизации в таких случаях нужно применять экранированный кабель, соединяя экран кабеля, со стороны шкафа, с заземлением.

12. УСТАНОВКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Канальные: в стенке воздуховода сверлится отверстие 6–8 мм в диаметре, устанавливается монтажный фланец MF-6, так чтобы отверстие в вентиляционном канале и центре монтажного фланца совпадали, фланец крепится саморезами к воздуховоду. Датчик опускается в отверстие, регулируется по глубине, фиксируется с помощью самореза на фланце, изолируется.

Накладные: крепление к трубопроводу осуществляется с помощью монтажных хомутов. Рекомендуется зачистить место контакта датчика и трубы, использовать термопроводящую пасту в месте контакта. Место установки рекомендуется закрыть теплоизоляцией.

Погружные: на месте установки датчика на трубопроводе монтируется приварная бобышка из стали с внутренней резьбой для подключения погружного датчика G1/2. Следует обратить внимание на высоту бобышки, которая должна обеспечивать погружение гильзы врезного датчика как минимум на 1/3 в глубину трубопровода. Врезные датчики устанавливаются в бобышку с использованием ФУМ-ленты.

Уличные: рекомендуется устанавливать на северной стороне зданий вдали от прямых солнечных лучей и источников тепла. Для защиты датчика и точности показаний рекомендуется использовать защитный экран W5-01. Крепление датчика осуществляется с помощью Z-скобы, входящей в комплект поставки.

Техническое обслуживание датчиков при эксплуатации состоит из технического осмотра, который проводится не реже одного раза в 12 месяцев и включает в себя: внешний осмотр и очистку датчика; проверку крепления датчика и кабеля; протяжку всех соединений; проверку сопротивления изоляции. Обнаруженные при осмотре недостатки следует устранить.

В связи с температурным дрейфом датчиков температуры в состав ежегодного технического обслуживания рекомендуется обязательно включить калибровку показаний датчиков температуры с учетом искажения их показаний со временем. Для сравнения показаний рекомендуется использовать датчики эталоны. Коррекцию показаний проводят на ПЛК, если в его функции заложена такая возможность. В случае отсутствия возможности корректировки показаний датчика и большой его погрешности относительно эталона – рекомендуется замена.

Обслуживание прибора при эксплуатации заключается в его техническом осмотре. При выполнении работ пользователь должен соблюдать меры безопасности (раздел 8).

Технический осмотр прибора проводится обслуживающим персоналом не реже одного раза в 6 месяцев и включает в себя:

- очистку корпуса, а также его клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверку качества крепления прибора;
- проверку качества подключения внешних связей.

12. МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

На каждом датчике расположена маркировка: товарный знак производителя, артикул и наименование датчика, диапазон измерения, выходной сигнал, диапазон эксплуатации, серийный номер, отметка ОТК и прочая информация.

Комплектность: датчик (преобразователь), монтажный комплект, руководство по эксплуатации, упаковка.

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию, комплектность или настройки датчика, которые не влияют на возможности его эксплуатации.

14. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Датчики транспортируются всеми видами транспорта, в закрытых транспортных средствах на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте. Условия перевозки в упаковке предприятия изготовителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150. Допускается транспортирование датчиков в контейнерах, обеспечивающих их неподвижность, без упаковки по ГОСТ 21929. Датчики должны храниться в сухих закрытых помещениях, согласно условиям хранения 3 по ГОСТ 15150. Воздух помещений не должен содержать пыли, а также агрессивных паров и газов, вызывающих коррозию.

Датчик после вывода из эксплуатации передается в специализированную организацию по утилизации. Утилизация осуществляется в соответствии с действующими на момент утилизации нормами и правилами.

15. ГАРАНТИЯ И СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы при условии соблюдения рабочих диапазонов эксплуатации и проведения регулярного технического обслуживания не менее 5 лет. ООО «Завод РГП» гарантирует соответствие датчиков заявленным техническим характеристикам при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок на датчики составляет 36 месяцев с момента продажи.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ СЕРИИ STANDART 4-20MA

RGП

 <https://rgp-tech.ru/>

 sales@rgp-tech.ru

 +7 (812) 425-61-16

 г. Санкт-Петербург,
наб. Обводного канала,
д. 223-225, лит. С

ДАТЧИКИ В КОРПУСЕ

Системы ОВК не включены в номенклатуру продукции и услуг (работ), в отношении которых законодательными актами РФ предусмотрена их обязательная сертификация. Вводится в действие

Постановлением Госстандарта России от 30 июля 2002 г. N 64 (в ред. Постановления Госстандарта от 08.01.2003 №3). Соответственно, устройства, которые используются для измерения параметров в данных системах, не подлежат обязательной сертификации.

Согласно 102-ФЗ от 26.06.2008 (включая редакцию) «Об обеспечении единства измерений» (Статья 1, пункт 3), датчики для систем ОВК не подлежат обязательному внесению в Реестр средств измерения, наличие Паспорта для таких датчиков не обязательно.

Датчики температуры изготовлены и упакованы в соответствии с ТУ 26.51.51-001-77724197-2020, спецификацией, действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

Дата продажи
(изготовления): « ____ » _____ 20 ____ г.

Номер партии:

Штамп изготовителя
(дилера, продавца):

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данное руководство по эксплуатации (РЭ) предназначено для общего ознакомления с конструкцией, устройством, принципами работы, эксплуатацией и периодическим техническим обслуживанием датчиков с активным выходным сигналом 4-20мА производства ООО «Завод РГП».

Монтаж, подключение и плановое техническое обслуживание датчиков должно проводиться только квалифицированным персоналом. Перед проведением любых работ рекомендуется ознакомиться с настоящим руководством.

Датчики 4-20мА изготавливаются в нескольких конструктивных исполнениях, но при этом имеют схожие технические характеристики.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ


Датчики (преобразователи) предназначены для непрерывного измерения температуры в системах ОВК посредством преобразования значения термосопротивления Pt1000(B) для передачи измеренных значений посредством токового сигнала 4-20мА.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
Напряжение питания (ДС):	12-36В DC (24В)
Точность преобразователя:	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Измеряемый диапазон $^{\circ}\text{C}$:	$-50...+150^{\circ}\text{C}$
Тип НСХ по ГОСТ 6651-2009:	PT1000B
Допуск по ГОСТ 6651-2009:	$\pm(0,3+0,005t)$
Измерительный ток:	не более 1 мА

АРТИКУЛ	ЭКСПЛУАТАЦИЯ	ЗАЩИТА (IP)
TS-KXXX-420	$-40...+90^{\circ}\text{C}$	IP65
TS-E02-420	$-40...+90^{\circ}\text{C}$	IP65
TS-DXXX-420	$-40...+90^{\circ}\text{C}$	IP65
TS-C02-420	$-40...+90^{\circ}\text{C}$	IP65
АРТИКУЛ	ЗОНД (РАЗМЕР)	МАТЕРИАЛ
TS-KXXX-420	100...300 мм	ABS, AISI D=6
TS-E02-420	Гильза D=6 мм	ABS, AISI
TS-DXXX-420	100...200 мм	ABS, AISI D=6
TS-C02-420	Пластина D= 14 мм	ABS, AISI
Схема подключения:	2-х проводная	
Клеммная колодка:	2 x 1.0-2.5 мм ²	
Кабельный ввод:	M16x1,5	
Присоединение TS-D:	G1/2	
Габаритные размеры:	50x60x65 мм	
Средний срок службы:	5 лет	
Температурный сдвиг (в год):	0,05%	
Сопротивление изоляции:	> 10 Мом	

4. ОБОЗНАЧЕНИЕ КЛЕММ И ВНЕШНИЙ ВИД

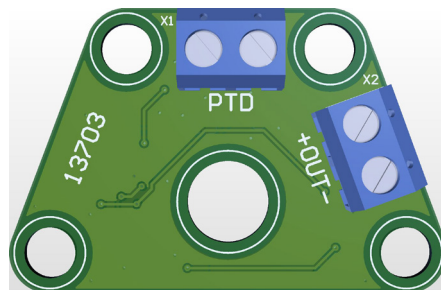


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПЛАТЕ ДАТЧИКА

+ OUT	Клемма «+» (токовая петля)
- OUT	Клемма «-» (токовая петля)

Снятие температурных показаний происходит посредством интерфейса «Токовая петля»

5. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

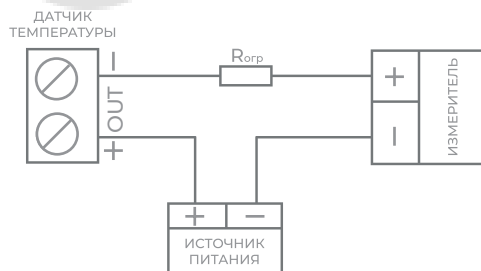

Принцип работы преобразователя основан на линейном преобразовании сопротивления измерительного элемента Pt1000 в унифицированный нормированный сигнал 4-20 мА.

В качестве измерительного элемента используется терморезистор с прямой зависимостью сопротивления от температуры РТ100В, который имеет сопротивление 1000 Ом при температуре 0 $^{\circ}\text{C}$. Погрешность измерительных элементов Pt1000, использующихся в датчиках: $\pm(0,3+0,005t)$ или $\pm 0,12$ Ом при 0 $^{\circ}\text{C}$, $\pm 0,31$ Ом при 100 $^{\circ}\text{C}$.


Использование преобразователей температуры с интерфейсом 4-20мА рекомендовано в случаях, когда расстояние до вторичного прибора (контроллера) более 100 метров, а также при наличии большого источника помех и электромагнитных излучений (промышленные зоны, наличие частотных преобразователей, отсутствие экранирования).

Наружные, накладные, погружные и канальные преобразователи температуры выпускаются в пластиковых корпусах из ABS-пластика с диапазоном измерения от -50 до +150 градусов.

6. ЗАВИСИМОСТЬ ТОКА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

Темп.	Выход	Темп.	Выход	Темп.	Выход
-10 $^{\circ}\text{C}$	7,20 мА	4 $^{\circ}\text{C}$	8,32 мА	18 $^{\circ}\text{C}$	9,44 мА
-9 $^{\circ}\text{C}$	7,28 мА	5 $^{\circ}\text{C}$	8,40 мА	19 $^{\circ}\text{C}$	9,52 мА
-8 $^{\circ}\text{C}$	7,36 мА	6 $^{\circ}\text{C}$	8,48 мА	20 $^{\circ}\text{C}$	9,60 мА
-7 $^{\circ}\text{C}$	7,44 мА	7 $^{\circ}\text{C}$	8,56 мА	21 $^{\circ}\text{C}$	9,68 мА
-6 $^{\circ}\text{C}$	7,52 мА	8 $^{\circ}\text{C}$	8,64 мА	22 $^{\circ}\text{C}$	9,76 мА
-5 $^{\circ}\text{C}$	7,60 мА	9 $^{\circ}\text{C}$	8,72 мА	23 $^{\circ}\text{C}$	9,84 мА
-4 $^{\circ}\text{C}$	7,68 мА	10 $^{\circ}\text{C}$	8,80 мА	24 $^{\circ}\text{C}$	9,92 мА
-3 $^{\circ}\text{C}$	7,76 мА	11 $^{\circ}\text{C}$	8,88 мА	25 $^{\circ}\text{C}$	10,00 мА
-2 $^{\circ}\text{C}$	7,84 мА	12 $^{\circ}\text{C}$	8,96 мА	26 $^{\circ}\text{C}$	10,08 мА
-1 $^{\circ}\text{C}$	7,92 мА	13 $^{\circ}\text{C}$	9,04 мА	27 $^{\circ}\text{C}$	10,16 мА
0 $^{\circ}\text{C}$	8,00 мА	14 $^{\circ}\text{C}$	9,12 мА	28 $^{\circ}\text{C}$	10,24 мА
1 $^{\circ}\text{C}$	8,08 мА	15 $^{\circ}\text{C}$	9,20 мА	29 $^{\circ}\text{C}$	10,32 мА
2 $^{\circ}\text{C}$	8,16 мА	16 $^{\circ}\text{C}$	9,28 мА	30 $^{\circ}\text{C}$	10,40 мА
3 $^{\circ}\text{C}$	8,24 мА	17 $^{\circ}\text{C}$	9,36 мА	31 $^{\circ}\text{C}$	10,48 мА

7. ГРАФИК ЗАВИСИМОСТИ

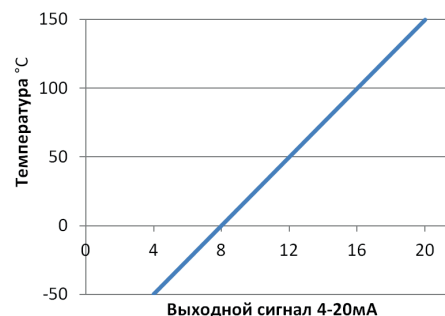


8. QR-код ведущий на сайт с чертежами




9. КОНСТРУКТИВНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ


TS-KXXX-420

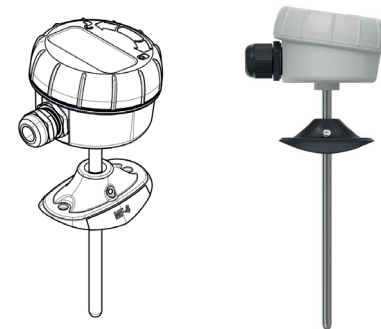


TS-DXXX-420

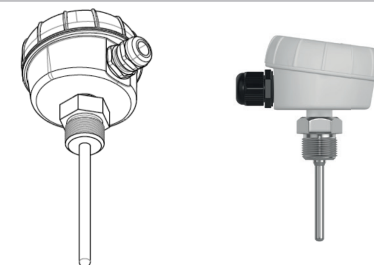

TS-E02-420

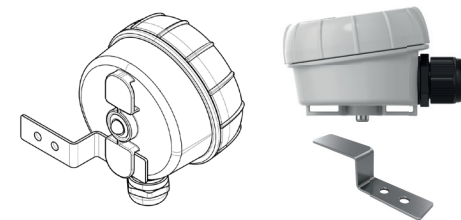

TS-C02-420

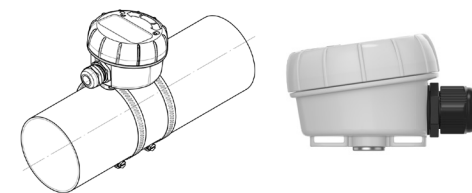

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию датчиков, которые не приводят к ухудшению его эксплуатационных свойств.